

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

平成 25 年 9 月分（10 月 31 日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	H25.9.11	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系設備 （管理区域内用被服等 の洗濯により発生した 廃液を処理する設備）	2 基ある放射性廃棄物処理設備洗濯 廃液系収集タンクのうち 1 基におい て、当該タンクの入口弁が開かない ことを確認した。 このため、当該弁を確認したところ 弁体および弁座シート部に廃液の固 形物が付着していたため、当該弁の 手入れを行い復旧した。 <u>原因調査の結果、廃液の固形物の付 着に伴い、弁が固着したため弁が開 かなくなったものと推定した。</u> <u>このため、当該弁の点検間隔を見直 し、点検計画に反映した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋
2	H25.9.26	非常用ディーゼル発電 機 （非常用電源を供給す るための発電設備）	非常用ディーゼル発電機の分解点検 を実施したところ、燃料を噴射する ポンプの潤滑油飛散防止用の部品が 損傷していることを確認した。 原因調査の結果、非常用ディーゼル 発電機の分解点検時に工具が当該部 品と接触したために損傷したものと 推定した。 このため、当該部品を交換し、当該 工具に使用時の注意表示を行うとと もに、工事要領書に工具使用時の注 意事項について反映した。	処置済み	原子炉 建 屋

3	H25.9.30	排気筒放射線モニタサンプルポンプ (排気筒から放出する気体の放射線を測定するための設備のポンプ)	2台ある排気筒放射線モニタサンプルポンプのうち1台において、ポンプの出口フィルタが脱落していることを確認した。 このため、出口フィルタを取付け直し復旧した。 原因調査の結果、当該ポンプ運転中の振動により出口フィルタの押さえ部が緩んだことにより、脱落したものと推定した。 このため、出口フィルタ押さえ部の緩みを防止するため、押さえ部の下部にナットを追加した。	処置済み	屋 外
---	----------	---	---	------	-----

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。