



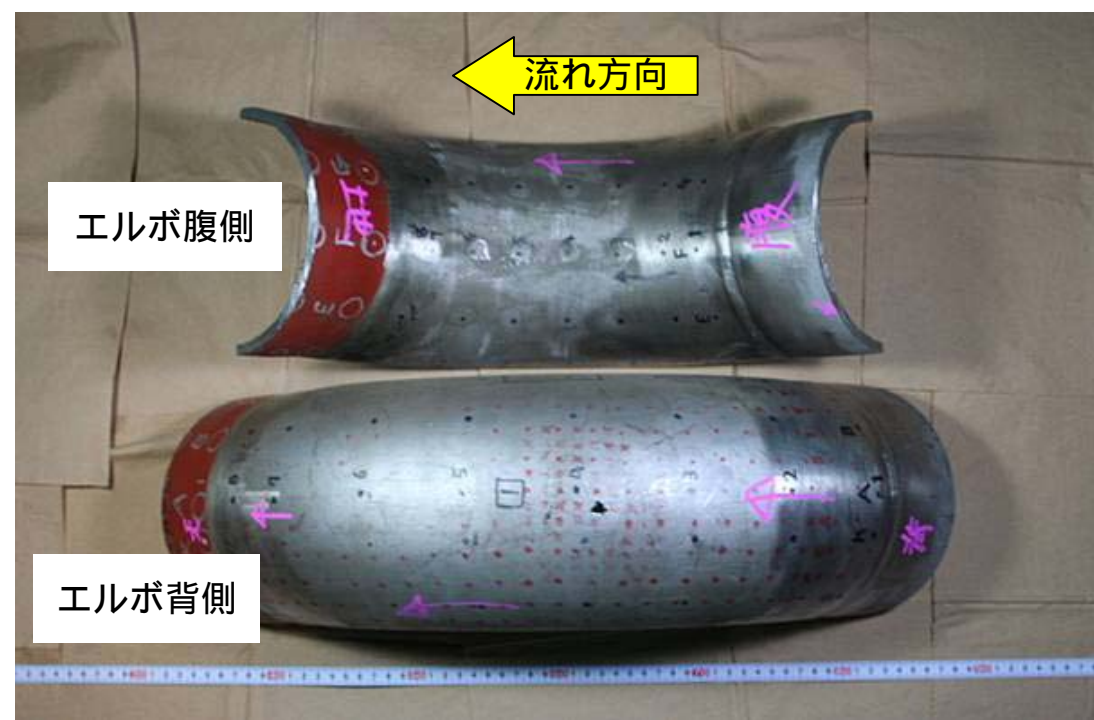

（外面側）

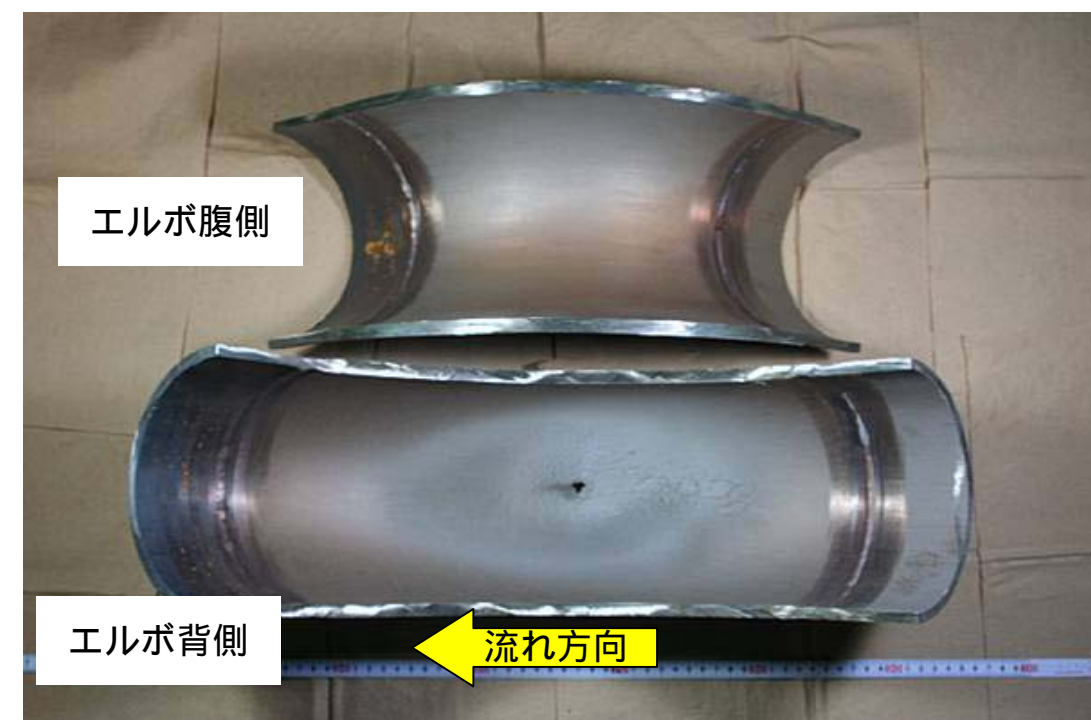

（内面側）

図１ エルボ内外面の外観



（上流側より見る）




（下流側より見る）

図２ エルボ背側内面の減肉状況

- ・エルボ背側には、貫通孔が確認された。
- ・エルボ背側内面は、広い範囲（図 - 1 の内面側の写真上で白く見える範囲）に梨地状の肌荒れが認められた。
- ・特に、上流側ベント配管中央延長上の肌荒れが顕著で、貫通孔も当該部に発生していた。
- ・エルボ腹側内面は、肌荒れ等は認められなかった。

エルボ腹側

エルボ背側

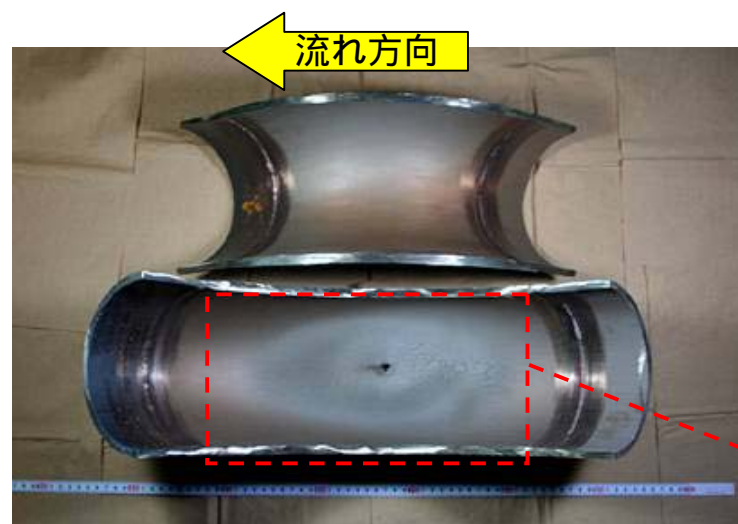


全体図



観察位置： 拡大 10mm




観察位置： 拡大 10mm

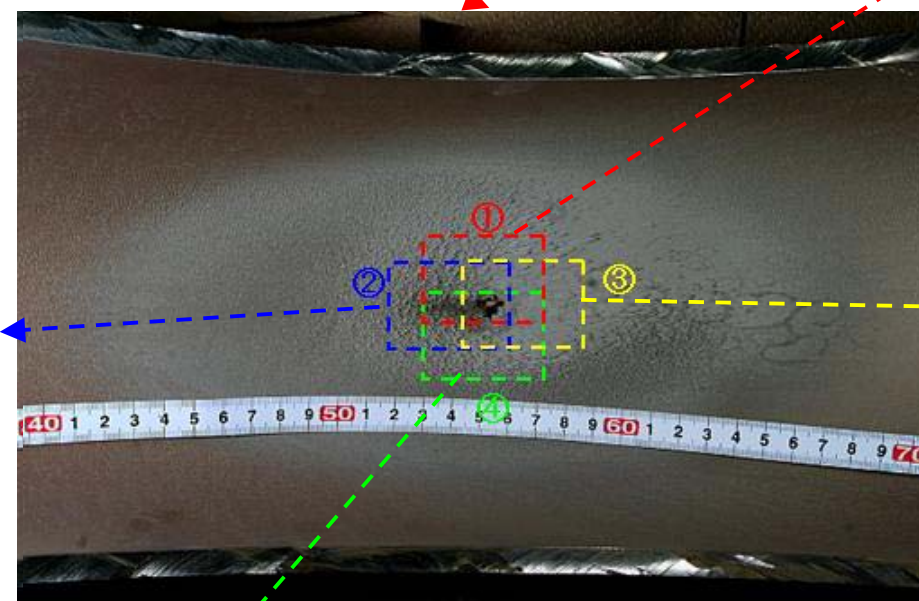

撮影位置



観察位置： 拡大 10mm

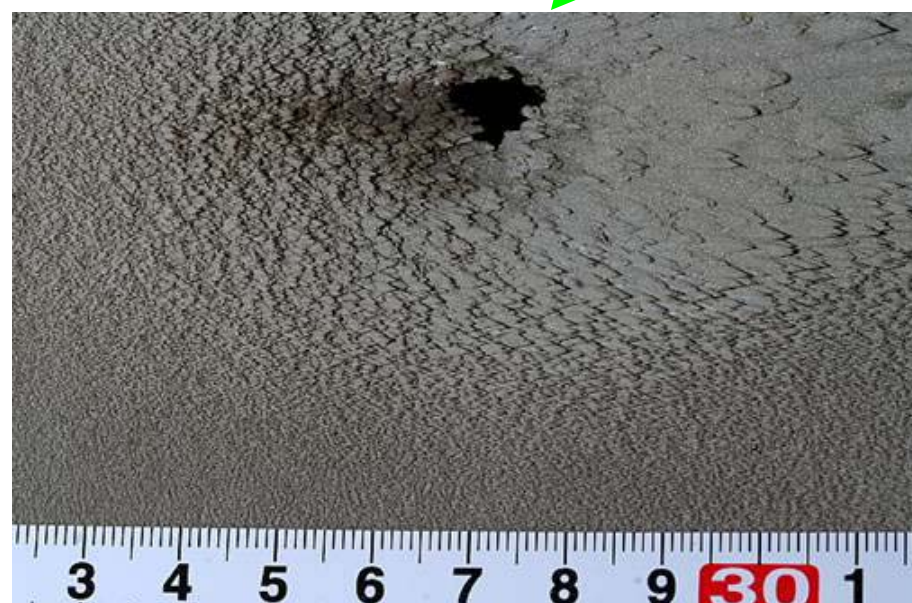

観察位置： 拡大 10mm

・貫通孔周辺には、エロージョン損傷によると考えられる上流側に突き出したノコギリ歯状の凹凸が認められた。