

〇-2  
 高圧第2給水加熱器(B)ベント配管エルボ損傷部外観調査



- ・エルボ背側には、貫通孔が確認された。
- ・エルボ背側内面は、広い範囲(図-1の内面側の写真上で白く見える範囲)に梨地状の肌荒れが認められた。
- ・特に、上流側のベント配管中央延長上の肌荒れが顕著で、貫通孔も当該部に発生していた。
- ・エルボ腹側内面は、肌荒れ等は認められなかった。

当該エルボ部内面損傷状況写真